

# معرفی دیتالاگر دما رطوبت ، فشار

DATALOGGER  
temperature,humidity  
peressure&



بزرگترین تولیدکننده سیستم های مانیتورینگ هوشمند  
دیتالاگرهای آنلاین و آفلاین (ساخت ایران)



سنسور اختلاف فشار MBS-DPT1000-M1 یک سنسور دیجیتال صنعتی بوده که علاوه بر نمایش اختلاف فشار بر روی نمایشگر خود، قابلیت اتصال به انواع سیستم های کنترلی PLC ها و دیتالاگرها را نیز دارد می باشد دقت بالا، رنج مناسب و قابل تنظیم، قابلیت کالیبراسیون دقیق و تنوع خروجی دستگاه آن را به گزینه های مناسبی برای محیط های صنعتی و محیط های آزمایشگاهی تبدیل نموده است. از جمله کاربردهای این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- مناسب برای اندازه گیری و کنترل فشار انواع اتاق های تمیز (Clean room) در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، کارخانجات داروسازی و انبارهای دارو و کارخانجات ساخت قطعات الکترونیکی
- اندازه گیری، کنترل مانیتور فشار کلین روم های پرتابل، فشار رپید کلین روم ها (rapid clean) و فشار دستگاه های ایزولاتور (room).
- در سیستم های تصفیه کننده های هوا (HVAC Systems) خانگی؛ بیمارستانی، صنعتی و آزمایشگاهی جهت اندازه گیری سرعت و فلو هوا
- مناسب برای اندازه گیری اختلاف فشار دو سر فیلترها در انواع تجهیزات پزشکی مانند هودهای آزمایشگاهی، ایزولاترها و تصفیه کننده های هوا.

**مشخصات:**

ورودی: 10-36v DC		
سنسور		
توضیحات	دقت	بازه اندازه گیری
قابلیت صفر کردن در لحظه شروع نمایش بر مبنای واحدهای پاسکال، کیلو پاسکال، میلی بار، میلیمتر جیوه و PSI تنظیم پاسخ زمانی از 1 تا 10 ثانیه	1 پاسکال	فشار: 0 + 1000 ... 1000 - پاسکال
نمایشگر: ال سی دی رنگی 1.5 اینچ جهت نمایش فشار و انجام تنظیمات		
خروجی		
قابل تنظیم	0_10v	
	4- 20 mA	
آدرس و بادربت قابل تنظیم	RS485	modbus R T U

## دیتالاگر دما ، رطوبت و فشار MBS-DPT1000-M1





توضیحات	پایه
پایه های ورودی و خروجی ها	
ورودی مثبت تغذیه 10 تا 36 ولت	1
پایه زمین و منفی تغذیه دستگاه	2
خروجی 0 تا 10 ولت بر مبنای زمین دستگاه	3
خروجی 4 تا 2 میلی آمپر بر مبنای زمین	4
پایه - (B) شبکه RS 485	5
پایه + (A) شبکه RS485	6

برای اتصال پایه های سنسور و راه اندازی آن ابتدا هر چهار پیچ اطراف سنسور را باز نموده و درب دستگاه را جدا نماییم.

سپس کابل های ورودی - خروجی را از داخل گلند رد کرده و سیم های مربوطه را طبق نقشه دستگاه متصل می نماییم.

شلنگ ها را به پروب های مثبت یا منفی فشار متصل می نماییم. شلنگ ها را به پروب های مثبت و یا منفی فشار متصل می نماییم. شلنگ ها باید دارای قطر داخلی ۶ باشند.

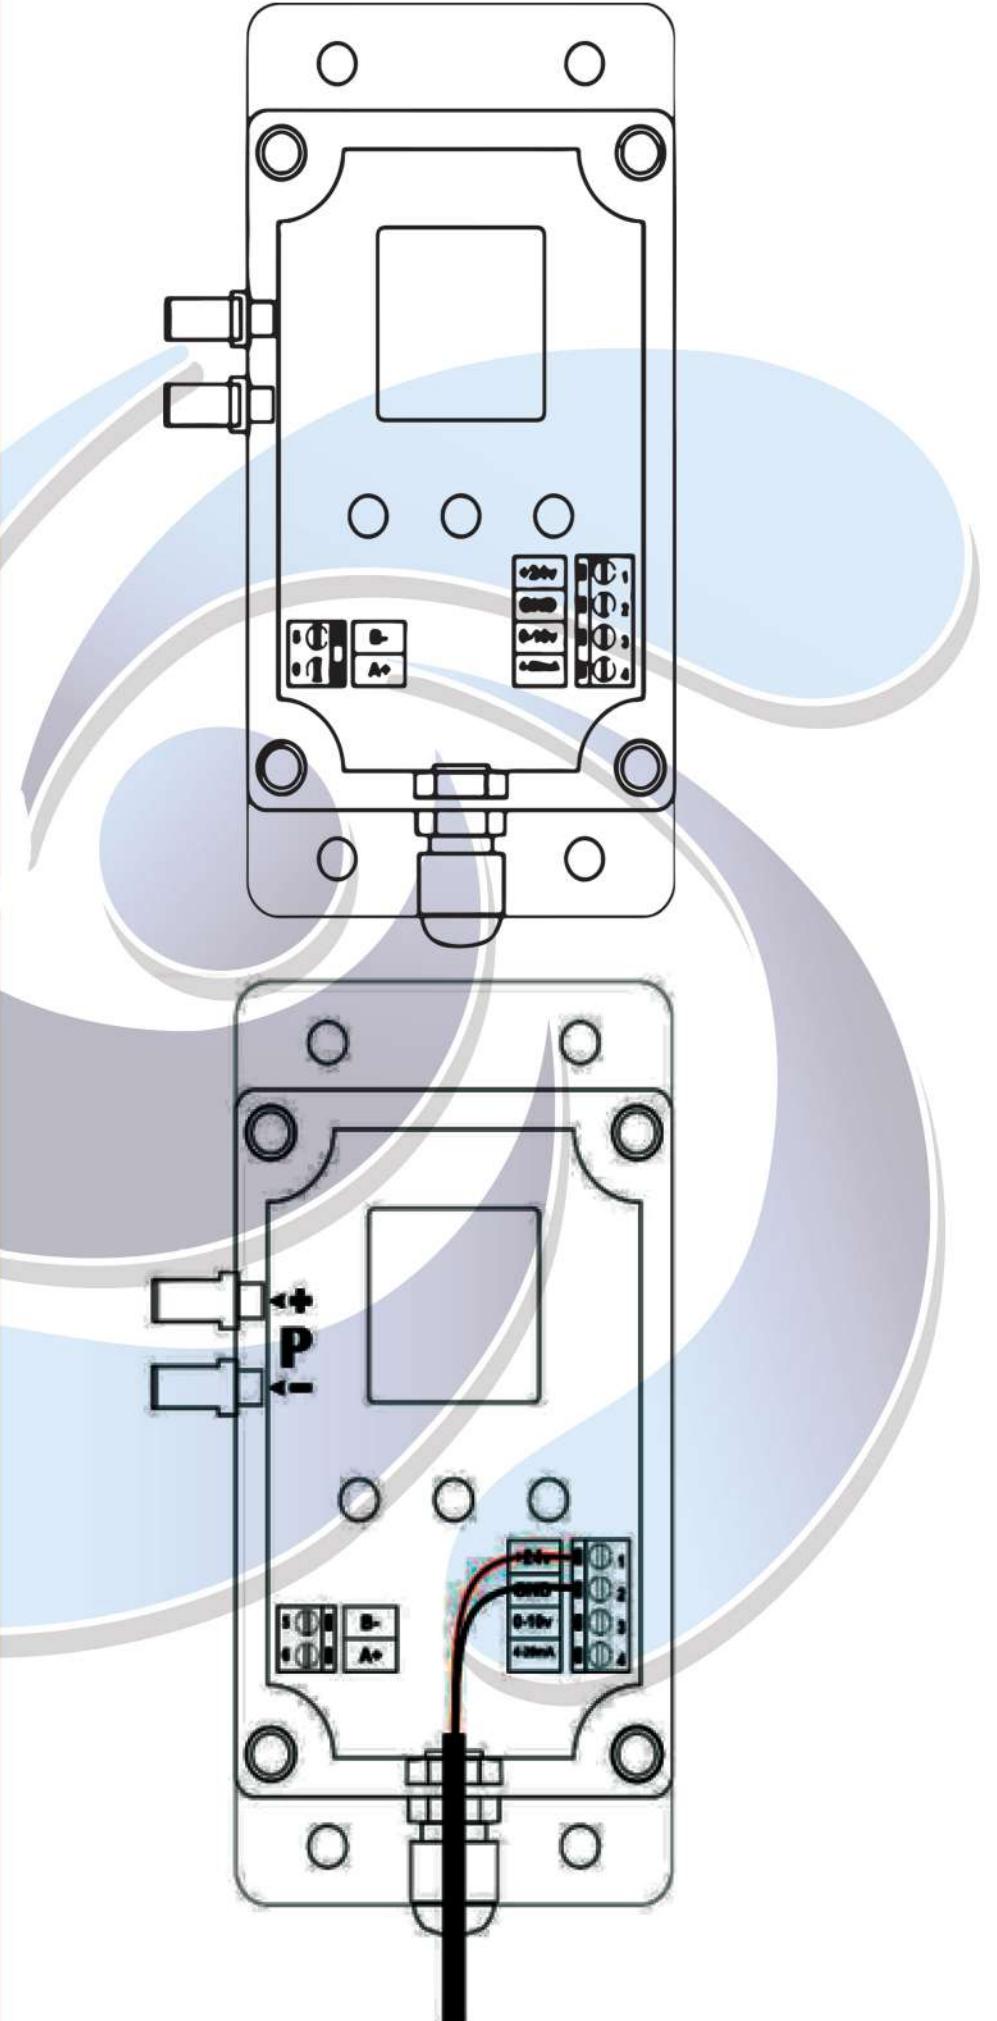

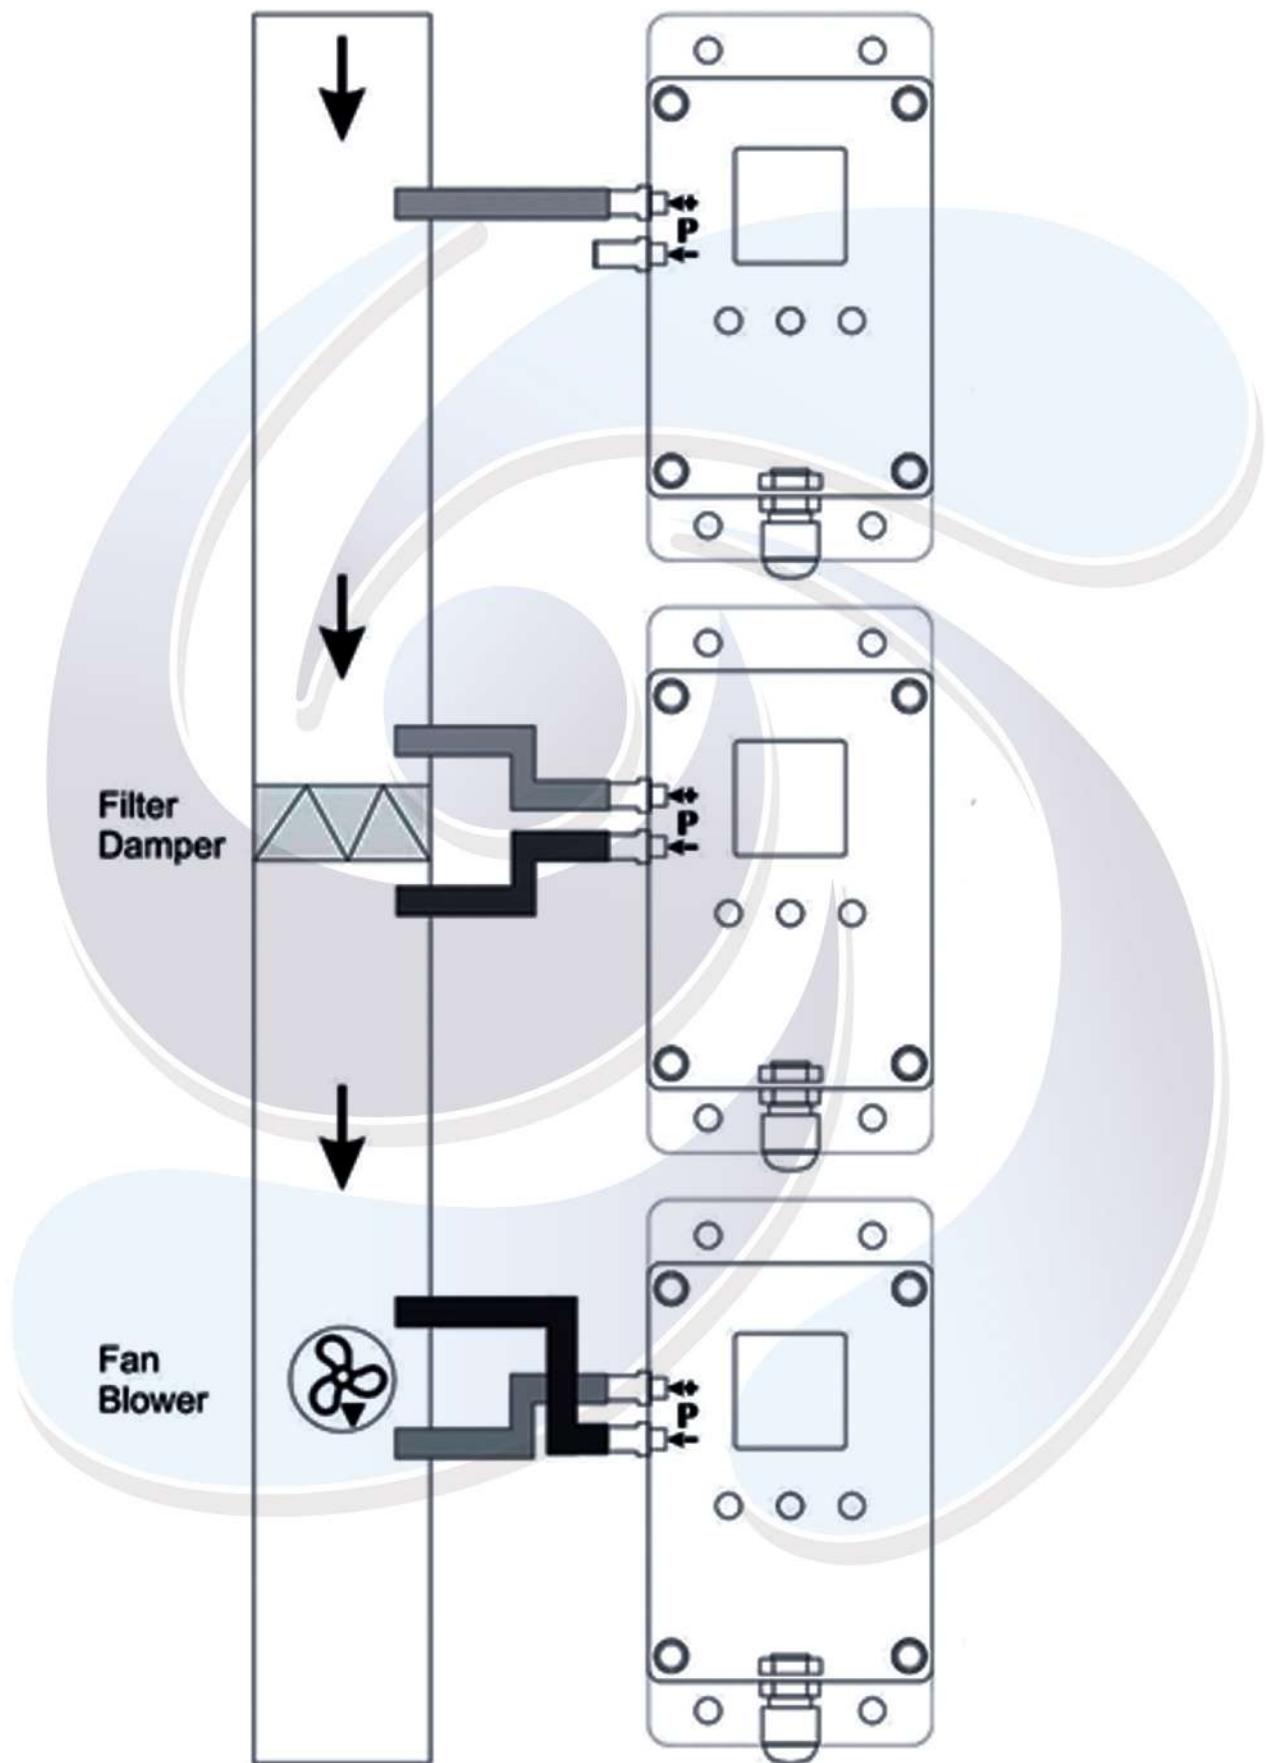

برای اندازه گیری فشار استاتیک یک نقطه (فشار مثبت)، پروب منفی را در فضای باز رها کرده تا فشار محیط را داشته باشد و پروب مثبت را در محل اندازه گیری قرار می دهیم.

اندازه گیری فشار  
استاتیک

برای اندازه گیری اختلاف فشار دو سر فیلتر و یا دمپر پروب های مثبت و منفی سنسور فشار را در دو فیلتر و یا دمپر به صورت شکل مقابل قرار می دهیم.

اندازه گیری اختلاف  
فشار فیلتر

برای اندازه گیری فشار دو سر فن یا دمنده پروب های مثبت و منفی سنسور فشار را در دو سر ورودی و خروجی فن به صورت شکل مقابل قرار می دهیم.

اندازه گیری اختلاف  
فشار فن

## تنظیمات:

با فشردن کلید Set وارد منوی تنظیمات شده و با کلیدهای بالا و پایین بین منوها حرکت می‌نماییم. برای تنظیم یک پارامتر ابتدا با کلیدهای بالا و پایین آن را انتخاب کرده و ok را فشار میدهیم. همچنین دستگاه پس از گذشت 1 دقیقه از تنظیمات خارج شده و به صفحه اصلی بر می‌گردد.

**(zero )\_1**: توسط این گزینه می‌توان فشار را در هر لحظه صفر نمود.

**(information) \_2**: در این منو نوع و ورژن نرم افزاری دستگاه قابل مشاهده می‌باشد.

منوی تنظیمات می‌باشد که در ادامه توضیح داده شده است.

**(advance setting) \_4**: منوی تنظیمات پیشرفته می‌باشد که در ادامه توضیح داده شده است.

**(back/home)\_5**: توسط این گزینه می‌توان از صفحه تنظیمات خارج شده و به صفحه اصلی برگشت.



3,4

Up-Down

این کلیدها برای حرکت بین منوها و تنظیم پارامترها استفاده می‌شود.

2

setting/ ok

این کلید منوی تنظیمات را فعال می‌نماید که تمام پارامترهای دستگاه در این قسمت تنظیم می‌شوند همچنین از این کلید برای انتخاب پارامترهای منو و همچنین ذخیره مقادیر تنظیم شده استفاده می‌گردد.

1

در این نمایشگر ال سی دی، فشار تفاضلی بر مبنای پاسکال، کیلو پاسکال، میلی بار، میلیمتر جیوه و PSI نمایش داده می‌شود همچنین پس از وارد شدن به منوی تنظیمات، پارامترها و مقادیر آنها نمایش داده شده و تنظیم می‌شوند.



**(modbus address) \_1**: تنظیم آدرس و آی دی مودباس

120 تا 1

**(modbus baud rate) \_2**: تنظیم نرخ ارسال و دریافت  
کیلو بایت بر ثانیه 2.4 تا 115.2

**(display off time) \_3**: زمان خاموش شدن صفحه نمایش را تعیین مینماید و بر مبنای دقیقه می باشد در صورتی که این مقدار 0 تنظیم گردد، صفحه دائم روشن می ماند.

**(pressure unit) \_4**: واحد نمایش فشار را در صفحه اصلی مشخص مینماید که می تواند بر مبنای پاسکال (P)، کیلو پاسکال (kPa)، میلی بار (mBar)، میلیمتر جیوه (mmhg) و (PSI) باشد.


**(auto zero at start up) \_5**: در صورت فعال شدن این گزینه دستگاه در لحظه روشن شدن فشار خود را صفر در نظر گرفته و آن را تنظیم مینماید در هر حالت می توان از قسمت (zero) نیز فشار را صفر نمود.

**(response time) \_6**: این گزینه از 1 تا 16 ثانیه قابل تنظیم می باشد ، زمان پاسخگویی دستگاه را تعیین مینماید به صورتی که هرچه این زمان کمتر باشد سرعت پاسخ سریع تر بوده و همچنین نرخ تغییرات سریع تر می باشد. در محیط هایی که نوسانات فشار و گردش هواي بالا وجود دارد، بالاتر بردن زمان پاسخگویی ، خروجی با ثبات تری را ایجاد خواهد نمود.

**\_0-10v**: تنظیم خروجی 0 تا 10 ولت میباشد.

**\_4-20mA**: تنظیم خروجی 4 تا 20 میلی آمپر میباشد.

تنظیم پارامترهای  
دستگاه به صورت  
زیر می باشد.

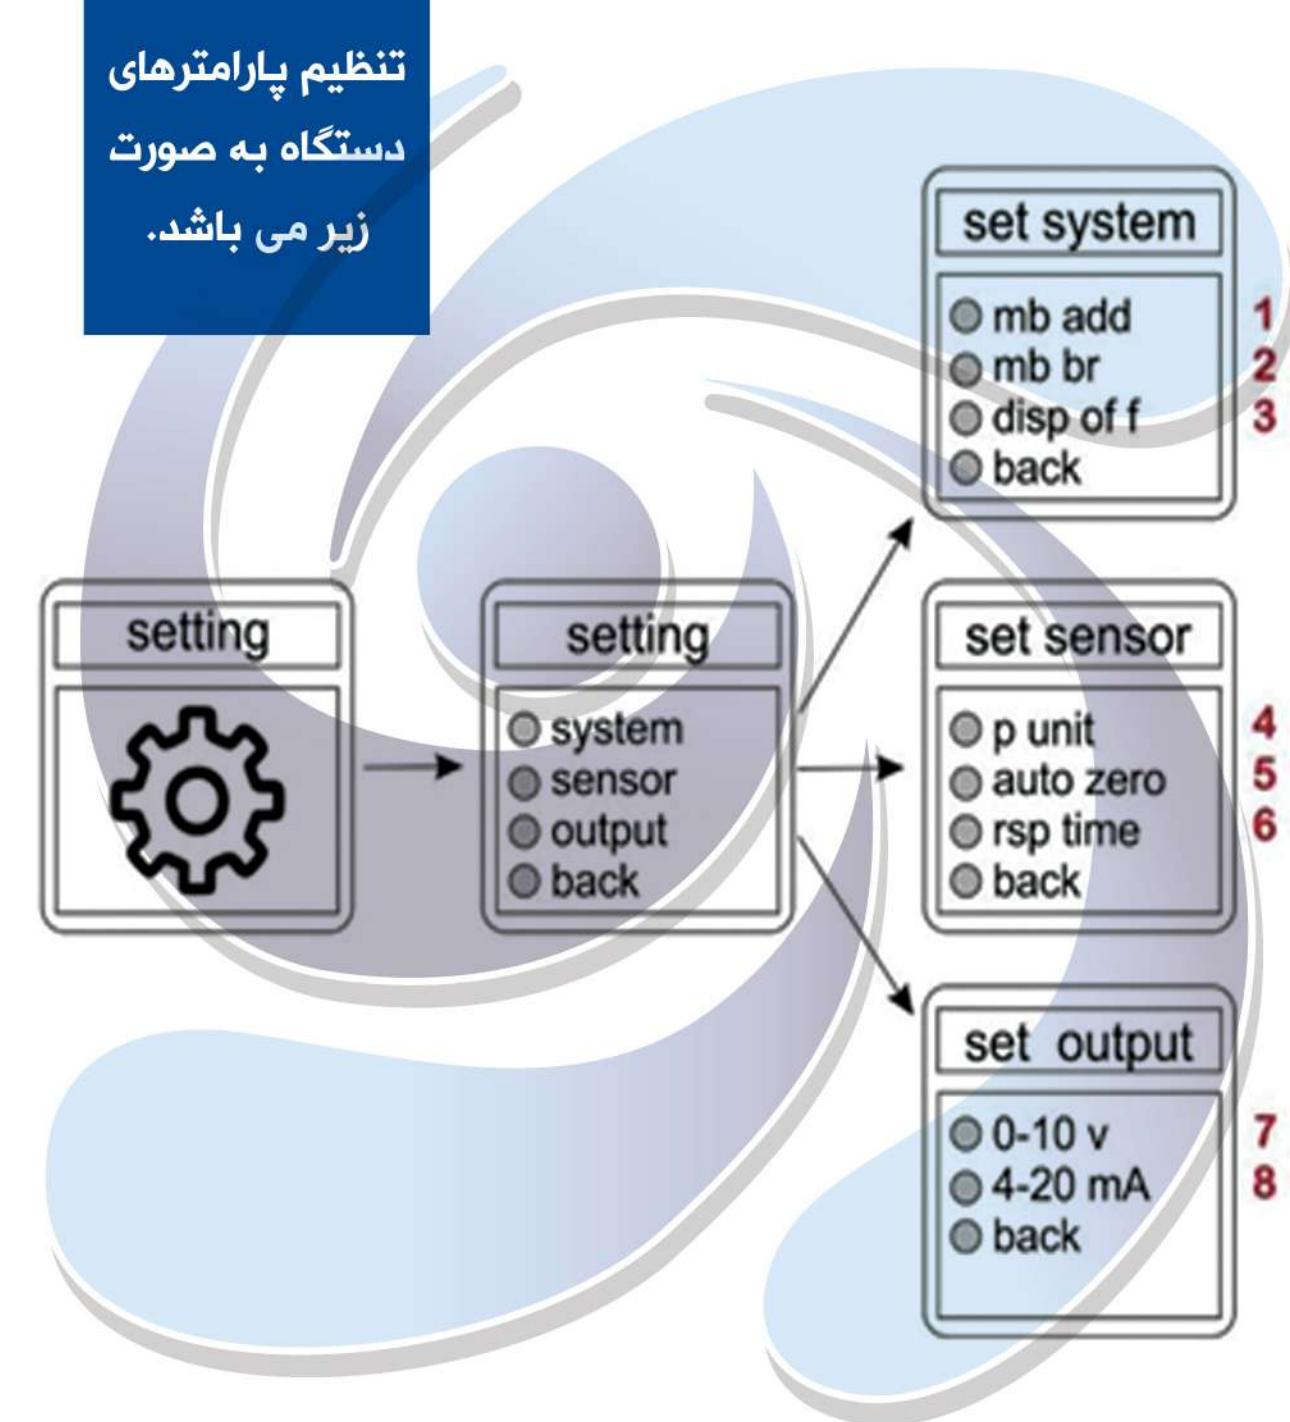

Function code 04- read input registers				
register	description	Data type	Raw data	range
3000 0	Device model	Unsigned 16	0x0105	0x0105
3000 1	pressure (Pa)	Signed 16	-1000 ... 1000	-1k ... 1k Pa

Function code 03- read holding registers Function code 06- write single register Function code 16- write multiple registers				
register	description	Data type	Raw data	range
4000 0	reserve		0	0
4000 1	Pressure unit	Unsigned 16	0 ... 4	0: Pa 1: Kpa 2: mBar 3: PSI 4: mmHg
4000 2	Pressure Auto zero at start up	Unsigned 16	0 ... 1	0: disable 1: enable
4000 3	Voltage output mode (0-10v)	Unsigned 16	0 ... 7	0: 0 to 100pa 1: -100 to 100pa 2: 0 to 250pa 3: 250 to 250pa 4: 0 to 500pa 5: 500 to 500 6: 0 to 1kpa 7: -1k to 1kpa
4000 4	Current output mode (4-20mA)	Unsigned 16	0 ... 7	
4000 5	Display time out (minute)	Unsigned 16	0 ... 250	0 to 250 minute
4000 6	Response time	Unsigned 16	0 ... 4	0: 1 second 1: 2 seconds 2: 4 seconds 3: 8 seconds 4: 16 seconds

مقادیر خروجی بین از پارامترهای زیر قابل انتخاب می باشند.

0 ... 100 pa	-100 ... 100 pa
0 ... 250 pa	-250 ... 250 pa
0 ... 500 pa	-500 ... 500 pa
0 ... 1Kpa	-1Kpa ... 1Kpa